

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-----------|
| 1. Общие положения | 2 |
| 2. Ввод в эксплуатацию | 5 |
| 2.1. Использование согласно назначения | 5 |
| 2.2. Требования к размещению | 6 |
| 2.3. Подключение к сети | 6 |
| 2.4. Подключение сетевого штекера | 6 |
| 3. Сварка в аргоне (АРГ «TIG») | 6 |
| 4. Сварка штучными электродами (РДС) | 7 |
| 4.1. Функция Горячий Старт «Hot-Start» | 8 |
| 4.2. Функция Форсаж Дуги «Arc-Force» | 8 |
| 4.3. Функция Антиприлипания «Anti-Stick» | 10 |
| 4.4. Функция блока снижения напряжения холостого хода | 10 |
| 5. Уход и техническое обслуживание | 10 |
| 6. Режим работы от генератора | 11 |
| 7. Правила хранения | 11 |
| 8. Транспортирование | 11 |
| 9. Технические данные | 11 |
| 10. Комплект поставки | 12 |

Подсоединение к силовой сети/силовому щиту (при 25°C):
ВНИМАНИЕ! учитывайте провода проведённые в стенах и другие удлинители

| Используемый электрод | Установленное значение тока | Сечение сетевого провода | Максимальная длина провода |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| $\Phi 3 \text{ мм}$ | не более 120А | 1,5 кв.мм | 120 м |
| | | 2,0 кв.мм | 160 м |
| | | 2,5 кв.мм | 200 м |
| | | 4,0 кв.мм | 320 м |
| | | 6,0 кв.мм | 480 м |
| $\Phi 4 \text{ мм}$ | не более 160А | 2,0 кв.мм | 120 м |
| | | 2,5 кв.мм | 150 м |
| | | 4,0 кв.мм | 240 м |
| | | 6,0 кв.мм | 360 м |
| $\Phi 5 \text{ мм}$ | до 200А | 2,5 кв.мм | 120 м |
| | | 4,0 кв.мм | 190 м |
| | | 6,0 кв.мм | 290 м |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Инверторный выпрямитель ПАТОН АДИ-200S оптимизирован для аргонодуговой сварки, а также предназначен для ручной дуговой сварки. Это аппарат из серии «Standard», которая предназначена для самых требовательных к габаритам пользователей, кому нужен разумный компромисс между мобильностью и функциональностью аппарата на его полном честном номинальном токе 200А. Этого достаточно для работы с любыми электродами до Ф5мм включительно при ручной дуговой сварке. Встроен блок бесконтактного поджига дуги. Масса самого аппарата не превышает 6,8 кг при этом продолжительность нагрузки не менее 45%, что с запасом позволит решить большинство задач в полупромышленном секторе (мастерские, стройки и т.п.). Ток регулируется плавно от 10 до 200А. Прост в использовании, так как все дополнительные, современные функции установлены на оптимальные значения для большинства случаев применения.

Во все фирменные модели ВДИ производства ПАТОН встроен блок защиты от повышенного, а также от пониженного напряжения.

За счёт повышения частоты подаваемого напряжения на трансформатор он уменьшается в десятки раз, вот почему аппарат имеет в несколько раз меньший вес и габаритные размеры при одинаковых выходных параметрах в сравнении с классическим оборудованием.

Основные преимущества:

- Помимо защиты от скачков напряжения установлена система стабилизации работы при **больших долговременных** перепадах напряжения в питающей сети от 170В до 260В;
- Адаптирован к стандартной бытовой электросети. За счёт высокого КПД источник обеспечивает **вдвое меньшее электропотребление** по сравнению с традиционными источниками;
- Адаптивная скорость вентилятора, то есть увеличивается при нагреве аппарата и замедляется когда он холодный, это экономит ресурс вентилятора и уменьшает количество пыли в аппарате;
- Удобство работы благодаря хорошей продолжительности нагрузки (ПН) на **номинальном токе**;
- Повышенная надёжность аппарата в условиях запылённого производства;
- На все греющиеся элементы источника установлена **система тепловой электронной защиты**;
- Плавная регулировка параметров сварки;
- Улучшенная стабильность горения дуги.

ПАРАМЕТРЫ АДИ – 200S

| | |
|---|-----------------------------------|
| Номинальное напряжение питающей сети 50 Гц, В | 220 |
| Номинальный потребляемый ток из сети, А | 25,5 |
| Номинальный сварочный ток, А | 200 |
| Максимальный действующий ток при РДС, А | 270 |
| Продолжительность нагрузки (ПН) | 45% / при 200А 100% / при 135А |
| Пределы изменения напряжения питающей сети, В | 170 - 260 |
| Пределы регулирования сварочного тока, А | 10 – 200 |
| Блок бесконтактного поджига дуги (осциллятор) | есть |
| Горячий старт «Hot-Start» при РДС | автомат. |
| Форсаж дуги «Arc-Force» при РДС | вкл / выкл |
| Антитрипания «Anti-Stick» | автомат. |
| Напряжение холостого хода при РДС, В | 96 |
| Напряжение поджига дуги при РДС, В | 110 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВА | 5,6 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВА | 7,5 |
| КПД, % | 92 |
| Охлаждение | принудительное |
| Габаритные размеры, мм: | |
| - длина | 345 |
| - ширина | 110 |
| - высота | 250 |
| Масса, кг | 6,8 |

Рекомендуемая длина силовых сварочных кабелей при сварке:

| Длина кабеля (в одну сторону) | Площадь сечения | Марка кабеля |
|----------------------------------|--------------------|--------------|
| 1...8 м | 16 мм ² | КГ 1x16 |
| 2...13 м | 25 мм ² | КГ 1x25 |
| 3...18 м | 35 мм ² | КГ 1x35 |



- 1** – Кнопка переключения режимов сварки:
 а) сварка штучным, плавящимся электродом РДС;
 б) сварка в аргоне, не плавящимся электродом АРГ.
- 2** – Регулятор сварочного тока, позволяет плавно регулировать сварочный ток.
- 3** – Выключатель функции Форсаж дуги при сварке РДС.
- 4** – Индикатор запрета работы аппарата (может помаргивать во время сварки):
 а) постоянно светится при выходе источника на рабочий режим;
 б) постоянно светится при перегреве источника;
 в) постоянно светится при снижении сетевого напряжения ниже нормы;
 г) постоянно светится при неполадках в источнике.
- 5** – Индикатор питания источника.
- 6** – Гнездо подключения газового штуцера аргоновой горелки.
- 7** – Гнездо подключения кнопки управления аргоновой горелки.
- 8** – Сетевой выключатель (не загорается, цвет декоративный).
- 9** – Индикатор превышения напряжения (загорается при более 270В).
- 10** – Штуцер входа защитного газа (аргона).
- A** – Гнездо силового тока «+» типа байонет:
 а) при сварке АРГ – подключается кабель «земля»;
 б) при сварке РДС – подключается кабель электрода (в очень редких случаях при использовании специальных электродов подключается кабель «земля»)
- B** – Гнездо силового тока «-» типа байонет:
 а) при сварке АРГ – подключается аргоновая горелка;
 б) при сварке РДС – подключается кабель «земля» (в очень редких случаях при использовании специальных электродов подключается кабель электрода).

2. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Внимание! Перед вводом в эксплуатацию следует прочитать раздел „Правила техники безопасности“ п.13.

2.1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОГЛАСНО НАЗНАЧЕНИЯ

Сварочный аппарат предназначен исключительно: для сварки в среде аргона, а так же для ручной дуговой сварки штучным электродом.

Иное использование аппарата считается не соответствующим назначению. Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный использованием аппарата не по назначению.

Использование согласно назначению подразумевает соблюдение указаний настоящего руководства по эксплуатации.

Внимание! Сварочный аппарат не использовать для размораживания труб.

2.2 ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ

Сварочный аппарат защищен от проникновения инородных твёрдых тел диаметром более 4,5 мм.

Сварочный аппарат можно размещать и эксплуатировать на открытом воздухе. Внутренние электрические детали аппарата защищены от непосредственного воздействия сырости.

Внимание! Аппарат после сильного падения может быть опасным для жизни. Устанавливать на устойчивой твёрдой поверхности.

Необходимо размещать аппарат так, чтобы обеспечивался беспрепятственный вход и выход охлаждающего воздуха через вентиляционные отверстия на передней и задней панелях. Следите за тем, чтобы металлическая пыль (например, при наждачной шлифовке) не засасывалась непосредственно в аппарат вентилятором охлаждения.

2.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ

Сварочный аппарат в серийном исполнении рассчитан на сетевое напряжение 220В (-23% +18%).

Внимание! При использовании аппарата с напряжением питания выше 450В все гарантийные обязательства изготовителя теряют силу!

Сетевой разъём, сечения кабелей сети питания, а также сетевые предохранители должны выбираться исходя из технических данных аппарата.


2.4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕТЕВОГО ШТЕКЕРА

Внимание! Сетевой штекер должен соответствовать напряжению питания и токопотреблению сварочного аппарата (см. технические данные). Согласно техники безопасности используйте розетки с гарантированным заземлением.

3. СВАРКА В АРГОНЕ (АРГ «TIG»)

- переключить кнопку режима **1** в положение сварка АРГ;
- вставить кабель горелки в гнездо источника **B** «-»;
- прикрутить плотно штуцер газа от аргоновой горелки к гнезду **6** (слева);
- вставить розетку кнопки управления горелки в гнездо **7** (справа);
- вставить кабель «земля» в гнездо источника **A** «+»;
- присоединить кабель «земля» к изделию;
- установить редуктор на газовый баллон;
- подключить газовый шланг (внутр. $\Phi 9$ мм) от редуктора баллона к штуцеру **10** на задней панели аппарата;

- подключить сетевой штекер к сети питания;
- открыть кран газового баллона;
- сетевой выключатель **8** перевести в положение «I».

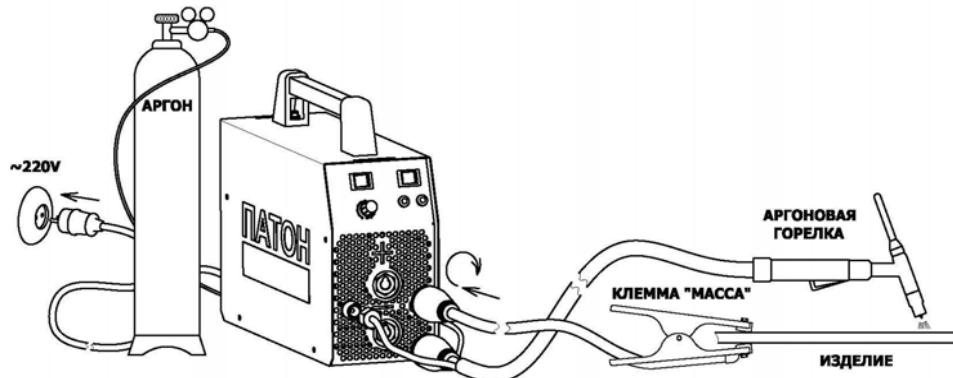

В источнике на аппаратном уровне реализованы следующие функции:

Предварительная продувка газом – после нажатия кнопки «старт» на горелке, в течении 1 сек идет продувка зоны сварки аргоном для её защиты.


Последпродажа газом – после отпускания кнопки «старт» на горелке, ток выключается, но зона сварки продолжает обдуваться в течении 3 сек защитным газом (argonом), для того чтобы раскаленный метал сразу после сварки не контактировал с атмосферным воздухом.

Быстрый поджиг – пока идет газ можно отпускать и повторно нажимать кнопку «старт» для последующего поджига, при этом пропускается этап предварительной продувки газом. Это очень удобно для проведения точечных работ.

4. СВАРКА ШТУЧНЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ (РДС)

- переключить кнопку **1** в положение сварка РДС;
- вставить кабель электрода в гнездо источника А «+»;
- вставить кабель «земля» в гнездо источника В «-»;
- присоединить кабель «земля» к изделию;
- подключить сетевой штекер к сети питания;
- сетевой выключатель **8** перевести в положение «I».

Внимание! После того как сетевой выключатель **8** переключен в положение «I», штучный электрод находится под напряжением. Не прикасайтесь электродом к токопроводящим или заземлённым предметам, таким как, например, корпус сварочного аппарата и т.д.

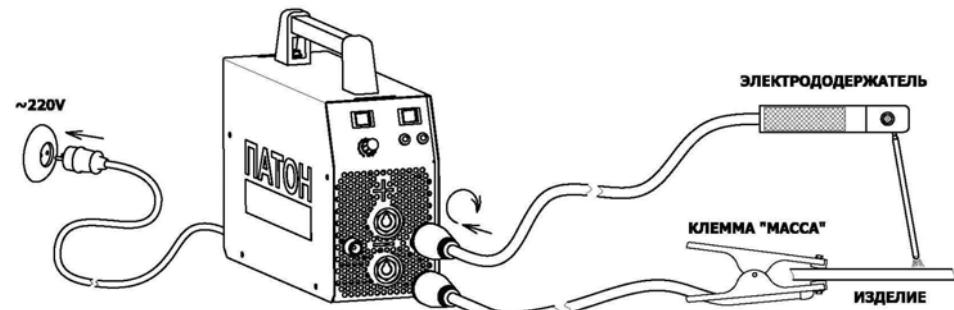

4.1 ФУНКЦИЯ ГОРЯЧИЙ СТАРТ «HOT-START»

Преимущества:

- улучшение зажигания даже при использовании плохо зажигающихся электродов;
- более качественное проплавление основного материала во время зажигания, следовательно, меньше непроваров;
- предотвращение шлаковых включений.

Чем достигается:

В течение короткого времени в момент поджига дуги сварочный ток увеличивается на 33% от заданной величины сварочного тока (Рис.3).

Пример: сварка электродом $\Phi 3\text{мм}$

Установленное регулятором значение сварочного тока составляет 90А. Ток горячего старта составляет $90\text{A} + 33\% = 120\text{A}$.

4.2 ФУНКЦИЯ ФОРСАЖ ДУГИ «ARC-FORCE»

Преимущества:

- повышение стабильности сварки на короткой дуге;
- улучшение капляпереноса металла в сварочную ванну;
- улучшение зажигания дуги;
- уменьшает вероятность залипания электрода.

Чем достигается:

При снижении напряжения на дуге ниже минимально допустимого для стабильного горения дуги, сварочный ток возрастает на 50% от установленного (Рис.4).

Есть возможность её отключать, например, при сварке тонколистовых материалов, чтобы не прожечь основной метал, а также при сварке от слабых источников сетевого напряжения, потому что функция потребляет дополнительную энергию.

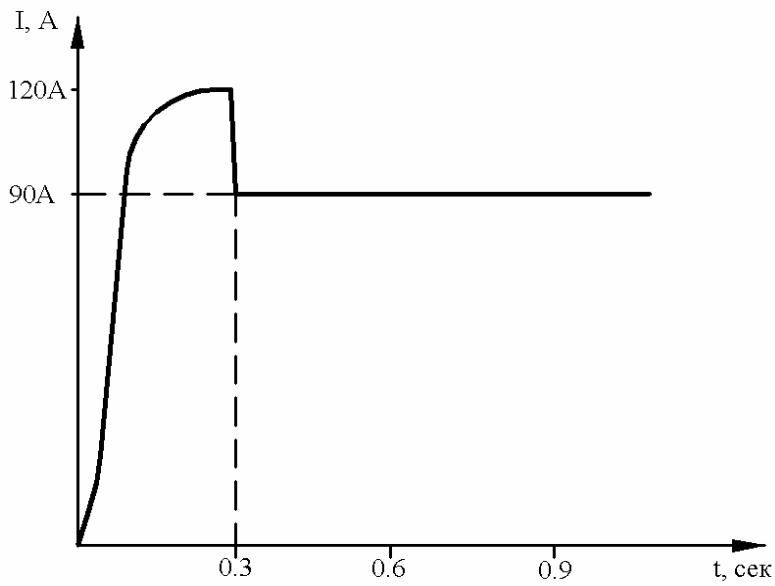


Рис.3 Функция Горячий старт „HOT-START”

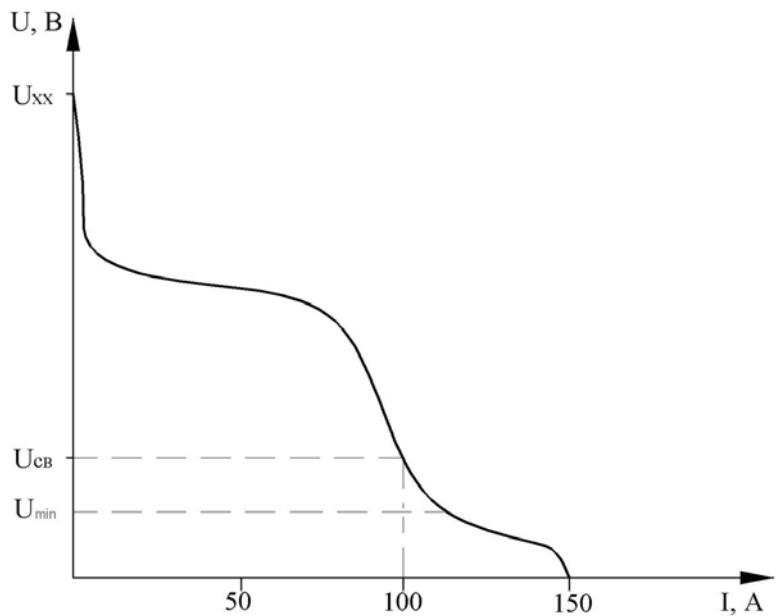


Рис.4 Функция Форсаж дуги „ARC-FORCE”

4.3 ФУНКЦИЯ АНТИПРИЛИПАНИЯ «ANTI-STICK»

При начальном поджиге дуги электрод может прилипать, прихватываться к изделию, что в свою очередь может привести к перегреванию и раскалению, а в последующем и порче электрода.

Если электрод прилип к изделию, аппарат через 0,6...0,8 сек снижает сварочный ток. Это облегчает сварщику возможность отделять (отрывать) электрод от изделия без риска обжечь глаза случайным поджигом дуги. После отрыва электрода от изделия, процесс сварки может быть беспрепятственно продолжен.

4.4 ФУНКЦИЯ БЛОКА СНИЖЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ХОЛОСТОГО ХОДА

При проведении сварочных работ в режиме РДС в емкостях, цистернах и там где необходима повышенная система электробезопасности, может быть активирована функция снижения напряжения холостого хода.

При отрыве электрода от изделия, через 0,1 сек напряжение на клеммах источника снижается до безопасного уровня 12В.

Для этого необходим блок снижения напряжения холостого хода, который устанавливается в данную серию только под заказ, так как известно, что включение любой подобной функции несколько ухудшает поджиг дуги.

5. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Указание! До истечения гарантийного обслуживания вскрывать сварочный аппарат запрещено.

Внимание! Перед тем, как открыть аппарат, необходимо выключить его, вынуть сетевой штекер. Дать возможность разрядиться внутренним цепям аппарата (примерно 5 мин) и только после этого производить остальные действия. При уходе установить табличку, запрещающую производить включение.

Для того, чтобы сохранить аппарат работоспособным на многие годы, необходимо соблюдать несколько правил:

- производить инспекцию по технике безопасности в заданные интервалы времени (см. Раздел „Указания по технике безопасности”);
- в зависимости от места работы, желательно не реже одного раза в два года развинтить кожух и продуть аппарат сухим сжатым воздухом (продувка со слишком короткого расстояния может привести к повреждению электронных компонентов!) **Незабывайте что в период гарантийного обслуживания кожух не вскрывать.**
- при большом скоплении пыли прочистить каналы системы охлаждения.

6. РЕЖИМ РАБОТЫ ОТ ГЕНЕРАТОРА

Источник питания пригоден для работы от генератора при условии:

| При работе электродом | Установленное значение тока | Состояние переключателя Форсаж дуги «Arc-Force» | Минимальная мощность генератора |
|-----------------------|-----------------------------|---|---------------------------------|
| Φ2 | не более 80А | выключен | 2,6 кВА |
| | | включен | 2,8 кВА |
| Φ3 | не более 120А | выключен | 4,0 кВА |
| | | включен | 4,4 кВА |
| Φ4 | не более 160А | выключен | 5,4 кВА |
| | | включен | 5,9 кВА |
| Φ5 | до 200А | выключен | 6,9 кВА |
| | | включен | 7,5 кВА |

Для безотказной работы! Выходное напряжение генератора не должно выходить за допустимые пределы 170-260В.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Законсервированный и упакованный источник хранить в условиях хранения 4 по ГОСТ 15150-69 сроком 2 года.

Расконсервированный источник должен храниться в сухих закрытых помещениях при температуре воздуха не ниже плюс 5 °C. В помещениях не должно быть паров кислот и других активных веществ.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Упакованный источник может транспортироваться всеми видами транспорта, обеспечивающими его сохранность с соблюдением правил перевозок установленных для транспорта данного вида.

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внимание! Если источник рассчитан на специальное напряжение питания, его технические данные приведены на идентификационном щитке на задней панели. В этом случае сетевой штекер, сетевой кабель следует выбирать в соответствии с используемым напряжением.

| | |
|---|----------------------------|
| Номинальное напряжение сети 50/60Гц | ~220В |
| Пределы изменения напряжения сети | 170 – 260 В |
| КПД (при 200 А) | 92% |
| Пределы регулирования сварочного тока | 10 – 200 А |
| Сварочный ток при: 5 мин / 45% ПН 5 мин / 100% ПН | 200 А 135 А |
| Макс. потребляемая мощность | 7,5 кВА |
| Нормальное рабочее напряжение: - штучный электрод РДС - в аргоне не плавящимся электродом АРГ | 20,4 – 27 В 10,4 – 18 В |

10. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Источник питания сварочной дуги с сетевым кабелем 3м – 1 шт;
2. Ремень для переноски на плече – 1 шт;
3. Фирменный кейс «ПАТОН» – 1 шт;
4. Горелка аргонодуговая ABITIG 26 (Германия) 3м – 1 шт;
5. Кабель сварочный с клеммой «массы» 3м – 1 шт;
6. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:
storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30
Сб.: с 09:00 по 16:00
Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77
+38 (066) 77-395-77
+38 (097) 77-236-77
+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/argonodugovoi-invertor-paton-adi-200s-220-kompl.html>
Другие товары: <https://storgom.ua/argonno-dugovaia-svarka.html>