


Mächtz

MWM-355 ТВ

Зварювальний апарат інверторний

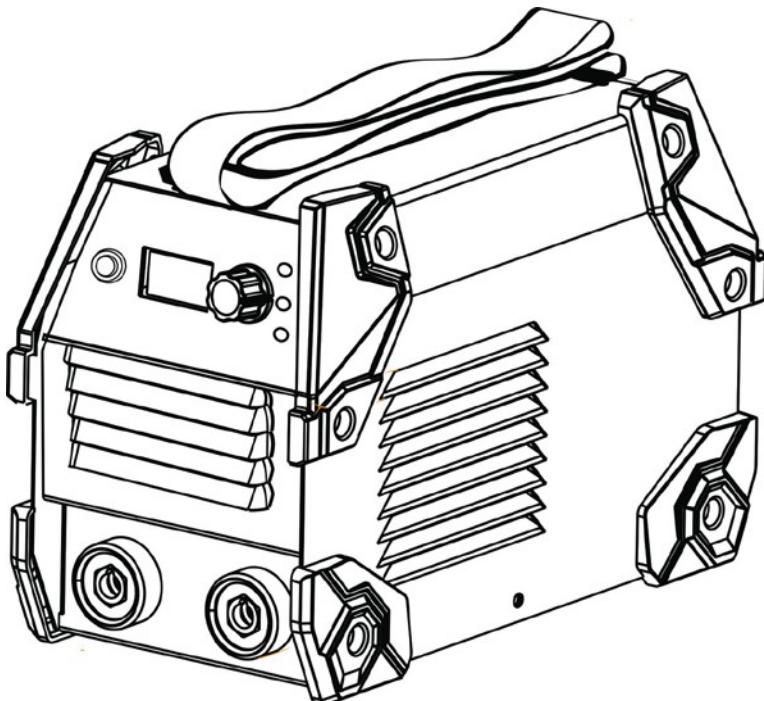

UA

CE

ЗМІСТ

Вступ.....	3
1 Заходи безпеки.....	3
2 Опис і принцип роботи.....	5
3 Підготовка виробу до використання.....	7
4 Використання виробу.....	9
5 Технічне обслуговування виробу.....	11
6 Поточний ремонт складових частин виробу.....	12
7 Строк служби, зберігання, транспортування.....	14
8 Гарантії виробника (постачальника).....	14
9 Технічний паспорт.....	15
10 Комплектність.....	16
11 Утилізація.....	16

Інструкція з експлуатації (копія оригіналу)

УВАГА!

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Вдячні Вам за придбання даної моделі електроінструменту торгової марки MÄCHTZ. Ця модель поєднує в собі сучасні конструктивні рішення для збільшення ресурсу роботи, продуктивності і надійності інструменту, а також для його безпечноного використання. Ми впевнені, що продукція торгової марки MÄCHTZ стане Вашим помічником на довгі роки.

При покупці зварювального апарату інверторного **MWM-355 TB** вимагайте перевірки його працевздатності пробним запуском і перевірки відповідності комплектності (розділ «Комплектність» Інструкція з експлуатації).

Перед використанням зварювального апарату уважно вивчіть Інструкцію з експлуатації (Технічний паспорт) і дотримуйтесь заходів безпеки при роботі з ним.

Переконайтесь, що Гарантійний талон повністю і правильно заповнений.

У процесі користування дотримуйтесь вимог Інструкції з експлуатації (Технічного паспорта).

ВСТУП

Зварювальний апарат інверторний **MWM-355 TB** (далі - виріб) призначений для дугового зварювання електродами різних типів (рутіловими, стандартними, з нержавіючої сталі тощо) постійним струмом. Область застосування: будівельно-монтажні роботи у промисловому та цивільному будівництві, аварійно-рятувальні роботи, ремонтно-відновлювальні роботи в будівлях і спорудах з електропроводкою 220 вольт, зварювальні роботи в автосервісних господарствах та інше. Виріб призначений для побутового використання.

Уважно вивчіть дану Інструкцію з експлуатації, в тому числі пункт «Заходи безпеки». Тільки таким чином Ви зможете навчитися правильно поводитися з інструментом та уникнетьте помилок і небезпечних ситуацій.



УВАГА! Недотримання вказівок та інструкцій з техніки безпеки може стати причиною ураження електричним струмом, пожежі та важких травм..

1 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1.1 Загальні правила з техніки безпеки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перед використанням обладнання повинні бути вжиті всі необхідні запобіжні заходи для того, щоб зменшити ступінь пожежного ризику, удару електричним струмом, знищити ймовірність пошкодження корпусу і деталей використовуваного обладнання. Заходи безпеки перелічені нижче.

Уважно прочитайте всі вказівки, перш ніж Ви спробуєте використати інструмент, і зберіграйте їх.

З метою безпечноного використання:

1.1.1 Не слід використовувати зварювальний апарат у будь-яких інших цілях, окрім зазначених у цій Інструкції.

1.1.2 Не допускайте використання виробу неповнолітніми особами або людьми з недостатніми фізичними даними для користування зварювальним апаратом. У разі передачі зварювального апарату іншим особам, детально розкажіть про правила його експлуатації, а також дайте ознайомитися з цією Інструкцією.

1.1.3 Уникайте присутності дітей, тварин або сторонніх осіб поблизу місця роботи зі зварювальним апаратом.

1.1.4 Не можна занурювати зварювальний апарат у воду та інші рідини, а також не можна піддавати його впливу дощу та інших атмосферних опадів.

1.1.5 Заборонено працювати зварювальним апаратом поблизу легкозаймистих рідин або газів. Заборонено зварювання газових балонів та ємностей, що містять легкозаймисті рідини або їх пари, а також ємностей, які знаходяться під тиском.

1.1.6 Вкрай не рекомендується проводити зварювання матеріалів, які очищені хлорроздчинниками.

1.1.7 Не рекомендується використовувати пошкоджені або дефектні електроди.

1.1.8 Зварювальний апарат переносити тільки за рукоятку.

1.1.9 Переконайтесь в тому, що параметри електромережі відповідають параметрам, зазначенним у цій Інструкції.

1.1.10 Перед роботою перевірте цілісність зварювального апарату, кабелів, справне функціонування регулятора сили зварювального струму і вимикача. Перевірку приладу проводити у вимкненому стані, без підключення до електромережі.

1.1.11 Перед підключенням до електромережі необхідно переконатися, що вимикач знаходиться в положенні «вимкнено».

1.1.12 Перш ніж увімкнути апарат, переконайтесь, що електрод правильно встановлений і зафікований в електродотримачі, що деталь, яка зварюється/розрізається, добре зафікована, що штекери кабелів встановлені і зафіковані в роз'ємах і відповідно до їх функціонального призначення.

1.1.13 Перед початком робіт приберіть всі легкозаймисті матеріали з робочої зони.

1.1.14 Під час роботи рекомендується надягати відповідний одяг: спеціальний брезентовий костюм і рукавички, що забезпечують безпеку під час розбризкування розплавленого металу. Також необхідно надягати спеціальну маску (не входить в комплект поставки) для захисту очей.

1.1.15 Підключений до електромережі зварювальний апарат завжди повинен бути в зоні вашої уваги. Під час роботи необхідно слідкувати, щоб кабелі не потрапили на робочу поверхню, на якій зварюється або розрізається деталь, і не контактували зі сторонніми предметами і поверхнями, які можуть пошкодити їх.

1.1.16 Слідкуйте за тим, щоб під час роботи зі зварювальним апаратом з електродом нічого не контактувало, крім поверхні та деталі, яка зварюється або розрізається.

1.1.17 Під час роботи міцно тримайте електродотримач. Електрод не повинен випадати з тримача.

1.1.18 Намагайтесь уникати контакту незахищених частин тіла зі зварювальним контуром.

1.1.19 У разі пошкодження шнура електроживлення його повинен замінити виробник, його агент або аналогічна кваліфікована особа. Заміна шнура електроживлення здійснюється в авторизованому сервісному центрі згідно з чинним тарифом. Користуватися пошкодженим шнуром заборонено.

1.1.20 УВАГА! Скупчення зварювального диму може бути небезпечним для Вашого здоров'я. Під час роботи в закритих приміщеннях переконайтесь, що циркуляція повітря дозволяє зварювальному диму вивітрюватись (наявність витяжки, кондиціонування).

1.1.21 При відключені приладу від електромережі необхідно триматися за штекер.

1.1.22 Зварювальний апарат необхідно відключати від електромережі відразу після його використання, перед проведенням технічного або сервісного обслуговування, а також перед встановленням/зняттям кабелів.

1.1.23 УВАГА! Щоб уникнути травм, використовуйте тільки ті аксесуари або пристрої, які зазначені в Інструкції з експлуатації або в каталозі TM MÄCHTZ.

1.1.24 Ремонт виробу повинен здійснюватися винятково в уповноваженому сервісному центрі з використанням тільки оригінальних запасних частин TM MÄCHTZ. В іншому випадку можливе нанесення серйозної шкоди здоров'ю користувача.

1.2 Особливі вимоги експлуатації виробу (Заходи безпеки)



УВАГА! Перед проведенням зварювальних робіт уважно прочитайте заходи безпеки, наведені в даній Інструкції з експлуатації. Недотримання нижче викладених правил зробить неефективною систему безпеки, передбачену виробником, що може стати причиною важких травм (удар електричним струмом, опіки) чи завдати шкоди майну (пожежа).

1.2.1 Заходи безпеки при роботі зі зварювальним апаратом:

- у безпосередній близькості від місця зварювальних робіт повинні бути доступні засоби пожежогасіння: вогнегасник, вода, пісок та інші засоби пожежогасіння. Особа, яка працює зі зварювальним апаратом, зобов'язана знати, як користуватися засобами пожежогасіння. Всі вогненебезпечні та вибухонебезпечні матеріали повинні бути віддалені на відстань не менше 10 метрів від місця проведення зварювальних робіт;
- забороняється проводити зварювальні роботи в приміщенні з великою концентрацією пилу, вибухонебезпечного газу або випарів горючих рідин в атмосфері. Після завершення зварювальних робіт переконайтесь, що заготовка, яка зварювалася або розрізлася, достатньо охолонула, перш ніж торкатися її руками або переміщати в зону перебування горючих і вибухонебезпечних матеріалів;
- уникайте прямих контактів зі зварювальним контуром. У стані спокою струм, що виробляється зварювальним апаратом, може бути небезпечним;
- перед установкою апарату і перед виконанням будь-якої операції, перевірки або ремонту, вимикайте апарат від електромережі;
- електричне з'єднання виконуйте відповідно до загальних норм безпеки;
- переконайтесь у правильному заземленні розетки електроживлення;
- не працюйте з кабелями з пошкодженою ізоляцією або ослабленими з'єднаннями;
- спідкуйте за забезпеченням достатньої вентиляції або засобів видалення зварювального диму;
- не використовуйте зварювальний апарат для розморожування труб; • щоб уникнути перекидання апарату, встановлюйте його на рівних поверхнях.

1.2.2 При експлуатації виробу необхідно дотримуватися всіх вимог Інструкції з експлуатації (Технічного паспорта), обережно поводитися з ним, не допускати ударів, перевантажень, впливу бруду і нафтопродуктів.

Після закінчення роботи виріб повинен бути очищений від пилу та бруду.

Зберігати виріб у сухому недоступному для дітей та сторонніх місці. Температура зберігання повинна бути в інтервалі від -5 °C до +40 °C. При перенесенні виробу з холоду в тепле приміщення, необхідно дати йому прогрітися не менше 2-х годин. Після цього виріб можна підключати до електромережі.

2 ОПИС І ПРИНЦІП РОБОТИ

2.1 Призначення виробу

2.1.1 Сфера застосування зварювального апарату інверторного **MWM-355 TB** досить широка: будівельно-монтажні роботи у промисловому та цивільному будівництві, аварійно-рятувальні роботи, ремонтно-відновлювальні роботи в будівлях і спорудах з електропроводкою 220 вольт, зварювальні роботи в автосервісних господарствах та інше. Виріб призначений для побутового використання.

2.1.2 Виріб повинен експлуатуватися в інтервалі робочих температур від -5 °C до +40 °C, з відносною вологістю повітря не більше 80% і відсутністю прямої дії атмосферних опадів і надмірної запиленості повітря.

2.1.3 Виріб відповідає I класу захисту від ураження електричним струмом - потрібно заземлення (через трьохполюсну розетку із заземлюючим контактом).


Електроживлення виробу здійснюється від однофазної мережі змінного струму напругою від 160 В до 250 В, частотою 50 або 60 Гц.



УВАГА! Наявність заземлюваної лінії для розетки електроживлення - обов'язкова.

2.1.4 У зв'язку з постійною діяльністю з удосконалення приладу, виробник залишає за собою право вносити в його конструкцію незначні зміни, які не відображені в цій Інструкції з експлуатації (Технічному паспорті) і не впливають на ефективну та безпечну роботу інструменту.

2.2 Склад виробу

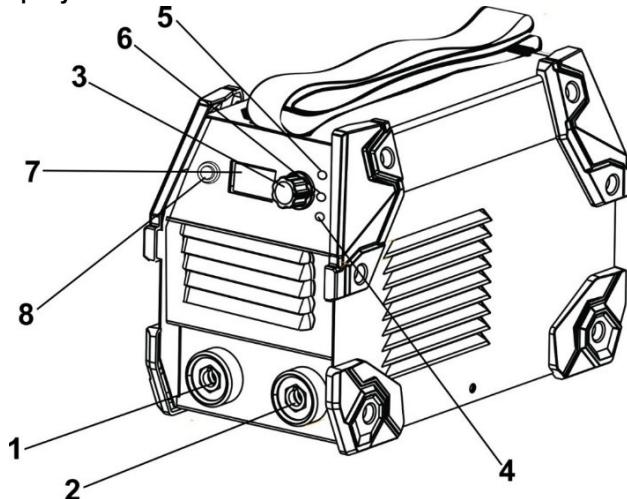

1. Негативна клема «-» для підключення кабелю з робочим затискачем.
2. Позитивна клема «+» для підключення зварювального кабелю з електродотримачем.
3. Потенціометр регулятора струму зварювання.
4. Індикатор захисту електроніки (світлодіод червоного кольору).
5. Індикатор увімкнення (світлодіод зеленого кольору).
6. Індикатор термостатичного захисту (світлодіод жовтого кольору).
7. Дисплей, що відображає встановлений струм зварювання.
8. Кнопка увімкнення/вимкнення функції "TURBO" (при активації підсвічується пульсуючим синім кольором)

2.3 Пристрій та робота

2.3.1 Зварювальний апарат інверторного типу являє собою випрямляч стабілізованого струму. Він призначений для дугового зварювання постійним струмом, який контролюється біополярними транзисторами з ізольованим затвором технології IGBT.

Особливі характеристики даної системи зварювальних апаратів інверторного типу:

- висока швидкість і точність регулювання струму зварювання, що забезпечує високу якість кінцевого результату;
- зварювальний апарат підвищує частоту електромережі з 50 Гц до більш ніж 30 кГц, знижує напругу і генерує потужний постійний струм для зварювання за допомогою принципу широкоп脉льсної модуляції;
- інверторна система також дозволяє значно знизити об'єм трансформаторів і реактивний опір. Таке зниження об'єму і ваги покращує мобільність зварювального апарату, збільшує ККД.

Зварювальні апарати інверторного типу мають ряд переваг, таких як стійкість дуги, легкість контролю ванни розплаву, незначна вага, простота експлуатації, висока якість і широка сфера застосування.



УВАГА! Виріб оснащений примусовою вентиляцією, тому ні в якому разі не можна закривати вентиляційні отвори виробу.

2.3.2 Виріб має функцію "TURBO", при вимкненні якої зварювальний струм підвищується на величину до 55 А (значення при максимальному струмі зварювання) протягом 5 хвилин від вставленого до цього значення. Кнопка вимикання функції "TURBO" (8) при активації буде підсвічуватися пульсуючим синім кольором до моменту повторного натискання кнопки, закінчення часу дії функції або спрацьовування функції температурного захисту. Для вимкнення функції (режиму) "TURBO" слід натиснути кнопку ще раз.

2.3.3 Виріб має вбудовані функції:

- функція анти-залипання електрода (ANTI STICK): при злипанні електрода з поверхнею що зварюється блок управління знижує струм зварювання для попередження "прожарювання" електрода з подальшим відновленням значення струму зварювання;
- функція "Гарячий старт" (HOT START): для забезпечення кращого підпалу дуги відбувається автоматичне підвищення зварювального струму;
- функція "Форсаж дуги" (ARC FORCE): в момент формування дуги струм зварювання короткочасно підвищується для запобігання залипання електрода.
- функція "VRD": при випадковому замиканні зварювального контуру через незахищені частини тіла оператора відбувається миттєве зниження напруги холостого ходу до безпечної для організму людини (значення 35 В);
- функція "ENERGY SAVING" - система зменшення споживання електроенергії на 20%;
- функція відключення вентилятора "SMART FAN" при відсутності процесу зварювання понад 4 хвилини та при нормальній температурі всередині апарату;
- функція безпечної режими очікування "STAND BY" (при очікуванні більше 10 хвилин).


2.3.4 Запуск виробу при ввімкнутому вимикачі «Увімк/Вимк» відбувається за рахунок наявності електронної схеми інтелектуального увімкнення (STAND BY) при kontaktі електрода і зварюваної поверхні (зелений світлодіод індикатора (5) буде світитися). Апарат переходить в режим очікування "STAND BY" за відсутності контакту в зварювальному контурі (відсутності процесу зварювання) понад 10 хвилин. Енергоспоживання в режимі очікування становить 40Вт.

2.3.5 Індикатор термостатичного захисту (6, світлодіод жовтого кольору) вимкнений, якщо зварювальний апарат працює нормально. Світіння даного індикатора свідчить про те, що перевищена температура всередині апарату і спровокувала термічний захист. Сам апарат при цьому увімкнений, але електрорівідлення не подається до тих пір, поки не буде досягнута нормальна температура. Після необхідного охолодження апарат запускається автоматично.

2.3.6 Індикатор захисту електроніки (4) поєднує індикацію вмикання трьох функцій захисту електроніки виробу. Індикатор вмикається при виконанні хоча б однієї функції захисту від струмового перевантаження, захисту вихідних біополярних транзисторів з ізольованим затвором технології IGBT, захисту від низької напруги в електромережі.



УВАГА! Апарат обладнаний захистом від перевантажень деталей електронної схеми. Коли починає світитися цій індикатор(4), це означає, що апарат перевантажений і переходить в режим очікування. Для продовження роботи необхідно вимкнути електрорівідлення апарату на 15 секунд, а потім знов увімкнути електрорівідлення. Після цього можна продовжити роботу.

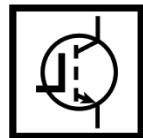

2.3.7 Струм зварювання виставляється потенціометром (3) в залежності від типу та діаметра використовуваного електрода, а також типу металу, типу зварного з'єднання та інших умов.

2.3.8 У зв'язку з постійним вдосконаленням, виріб може мати незначні відмінності від опису і рисунків, які не погіршують його експлуатаційні властивості.

3 ПІДГОТОВКА ВИРОБУ ДО ВИКОРИСТАННЯ



УВАГА! Забороняється починати роботу з виробом, не виконавши вимог з техніки безпеки, зазначених у розділі «Заходи безпеки» цієї Інструкції з експлуатації.

3.1 Після транспортування виробу в зимових умовах, перед вмиканням у теплому приміщенні, його необхідно витримати при кімнатній температурі не менше 2 годин до повного висихання вологи (конденсату) на ньому:

- перш ніж підключити зварювальний апарат до електромережі, переконайтесь, що параметри електромережі відповідають вимогам, зазначенним у цій Інструкції та на зварювальному апараті;
- перед підключенням переконайтесь, що електромережа є однофазною із заземленою нейтраллю;
- перевірте цілісність зварювального апарату та шнура електрорівідлення;

- при використанні подовжувача переконайтесь, що він розрахований на потужність зварювального апарату;
- перед підключенням/експлуатацією зварювального апарату необхідно оцінити можливі електромагнітні проблеми у навколошньому просторі. Слід переконатися, що виконання зварювальних робіт не створює перешкоди наступним пристроям та дротам:
 - шнури електроживлення, кабелі та дроти управління, телефонні та охоронні кабелі, що проходять зверху, знизу, та в безпосередній близькості зі зварювальним апаратом;
 - радіо- і телевізійні приймачі та передавачі;
 - комп'ютери та інша оргтехніка;
 - обладнання, яке відповідає за безпеку виробничих об'єктів;
 - пристрой, пов'язані зі здоров'ям оточуючих людей (електронні стимулятори серця, слухові апарати тощо);
 - електронні контролально-вимірювальні прилади тощо.



УВАГА! Особам, які використовують життєзабезпечуючі електронні прилади (електронний стимулятор серця тощо), настійно рекомендується проконсультуватися зі своїм лікарем перед тим, як проводити зварювальні роботи або перебувати в безпосередній близькості від них.

3.2 Місце встановлення

Необхідно розмістити виріб таким чином, щоб вентиляційні отвори не були загороженні (примусова циркуляція вентилятором). Не допускається потрапляння агресивних парів, пилу, вологи всередину зварювального апарату.

3.3 Підключення виробу до електромережі

Встановити на кабель відповідну вимогам нормативів штепсельну вилку (стандарту 2Р + Т) відповідної струмопропускної здібності, забезпечену накінечником для заземлення, до якого буде приєднаний відповідний кабель. Підготувати належну до нормативів розетку, оснащена плавким запобіжником або автоматичним вимикачем. По таблиці 1 визначити рекомендовані номінали запобіжника при максимальному номінальному струмі та номінальній напрузі електромережі.

Таблиця 1

Номінал запобіжника, А	Зварювальний струм, А	Струмопропускна здібність розетки, А	Переріз зварювального кабелю, мм ²
16	140	16	10
16	160	25	10-16
25	180	36	16
25	200	36	16-20
25	250	36	20-25
36	300	36	25

Перед увімкненням переконайтесь, що напруга, яка зазначена на табличці апарату, відповідає напрузі та частоті електромережі.

3.4 Підключення зварювальних кабелів

Виконання будь-яких підключень до зварювального контуру має здійснюватися при відключенному від електромережі виробі.

Зварювальний кабель з електродотримачем підключається до позитивної клеми «+» (2, рисунок 1).

Зварювальний кабель з робочим затискачем підключається до негативної клеми «-» (1, рисунок 1), іншим кінцем повинен приєднуватися до зварюваного виробу або робочого місця якомога ближче до шву, який буде виконуватися.

Для встановлення кабелів необхідно вставити штекер кабелю у відповідний роз'єм так, щоб контакт штекера входив у паз до кінця. Після чого поверніть штекер кабелю вправо до упору та переконайтесь, що він надійно зафікований.



УВАГА! Клему кабелю заземлення (робочого затиску) приєднувати тільки до очищеної поверхні. Закріпіть клему кабелю заземлення на виробі, який зварюється, намагаючись забезпечити достатній контакт і мінімальне віддалення від місця зварювання. Слідкуйте за станом пазів електродотримача. Периодично очищуйте їх від нагару.

Для встановлення електрода розтисніть затиск тримача і вставте електрод необхідного діаметра стороною без покриття, після чого зафіксуйте його у затискачі тримача.

УВАГА!

Зварювальні кабелі повинні бути міцно вставлені в клеми – це дозволить забезпечити сильний електричний контакт. Слабкі з'єднання швидко приведуть до перегріву, швидкого знусу, втрати ефективності та виведенню з ладу клем. Не використовуйте зварювальні кабелі довжиною більше 5 м.

Не використовуйте металеві конструкції, які не є частиною зварюваного виробу, для заміни кабелю з робочим затискачем, оскільки це порушить безпеку та приведе до неякісного зварювання.

3.5 Для мобільного переміщення зварювальний апарат забезпечений ременем через плече. Ремінь також використовується для зручності роботи на висоті. Перед запалюванням дуги слід встановити необхідну силу струму зварювання шляхом обертання відповідного регулятора (3). Сила струму залежить від марки та діаметра електрода, типу металу, типу зварного з'єднання й інших умов.



УВАГА! Щоб уникнути накопичення пилу всередині виробу, рекомендується щодня очищати вентиляційні отвори (дивіться пункт 5.2 «Порядок обслуговування виробу»).

4 ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ

4.1 Зварювання



УВАГА! Більшість зварювальних електродів підключаються до позитивної клеми, хоча деякі типи електродів повинні під'єднуватися до негативної клеми. Важливо дотримуватись інструкцій фірми-виробника, які знаходяться на упаковці електродів, так як вони вказують правильну полярність зварювального електрода, а також найбільш придатний струм для виконуваних робіт.

Регулюйте зварювальний струм у залежності від діаметра використовуваного електрода та від типу зварювального шва. Нижче наведена таблиця допустимих струмів зварювання в залежності від типу та діаметру електрода:

Таблиця 2

Діаметр електроду, мм	Тип електроду	Зварювальний струм, А	
		Мінімальний	Максимальний
1,6	Рутиловий	30	55
	Лужний	50	75
	Целюлозний	20	45
2	Рутиловий	40	70
	Лужний	60	100
	Целюлозний	30	60
2,5	Рутиловий	50	100
	Лужний	70	120
	Целюлозний	40	80

	Рутиловий	80	140
3,2	Лужний	110	160
	Целюлозний	70	130
4	Рутиловий	120	180
	Лужний	140	220
	Целюлозний	100	160
5	Рутиловий	160	250
	Лужний	200	270
	Целюлозний	140	240

Діаметр електроду обирається залежно від товщини зварюваного металу та його підготовки.

Зверніть увагу, що залежно від діаметру електрода, більш високі значення зварювального струму використовуються для зварювання в нижньому положенні, тоді як вертикальне зварювання (так зване «стельове зварювання») вимагає більш низьких значень зварювального струму.

Механічні характеристики зварювального шва визначаються, крім сили зварювального струму, ще й іншими параметрами, серед яких:

- діаметр та якість електрода;
- довжина дуги;
- швидкість та положення виконання зварювання;
- правильне зберігання електродів (вони повинні бути захищені від зовнішніх впливів навколошнього середовища, та зберігатися у спеціальній упаковці).

4.2 Виконання зварювальних робіт

Під час роботи **ЗАВЖДИ** використовуйте захисну маску з відповідними окулярами для захисту очей від сильного світлового випромінювання, виробленого електричною дугою. Маска дозволяє слідкувати за процесом зварювання, одночасно захищаючи Вас.



Для увімкнення зварювального апарату достатньо вставити вилку в розетку подовжувача з необхідним діаметром дроту. Запуск виробу відбувається при кожному контакті електрода та зварюваної поверхні.

Тримаючи маску **ПЕРЕД ОБЛИЧЧЯМ**, проведіть кінцем електрода по місцю зварювання, причому рух вашої руки має бути схожим на те, як ви запалюєте сірник. Це є правильний метод отримання дуги.



УВАГА! Не стукайте електродом при спробах отримати дугу, так як це може привести до його пошкодження і тільки ускладнить отримання дуги.


Як тільки дуга отримана, намагайтесь утримувати таку відстань від місця зварювання, яка рівна діаметру електрода. Пам'ятайте, що кут електрода при пересуванні повинен складати 20-30 градусів.

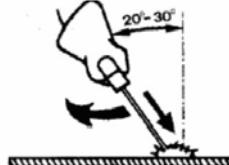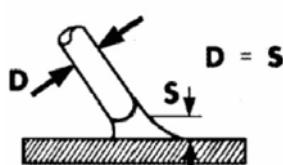

Завершуючи процес зварювання, слід правильно заварити кратер, який утворюється в процесі зварювальних робіт від контакту електрода зі зварюваною поверхнею. Це необхідно зробити, щоб уникнути можливого виникнення тріщин у зварювальному шві. Не слід обривати дугу, ризко відводячи електрод від виробу. Необхідно припинити переміщення електрода і повільно подовжити дугу до її обриву (при цьому електродний метал розплавиться і заповнить кратер).

У разі необхідності швидко підвищти зварювальний струм на 30-55 А досить натиснути на кнопку активації функції "TURBO" (8). Значення підвищеного зварювального струму не має постійного значення, так як залежить від значення напруги в електромережі. Для вимкнення апарату слід витягнути вилку з розетки.

4.3 Характеристики зварювальних швів

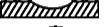-  **Занадто повільне просування електрода**
-  **Дуга занадто коротка**
-  **Занадто низький зварювальний струм**
-  **Занадто швидке просування електрода**
-  **Дуга занадто довга**
-  **Занадто високий зварювальний струм**
-  **Правильний шов**

4.4 Небезпечні фактори при виконанні зварювальних робіт Заходи пожежної безпеки:

- всі займисті матеріали повинні бути прибрані із зони проведення зварювальних робіт;
- не запалуйте дугу на газовому балоні або поблизу нього;
- не намагайтесь проводити зварювальні роботи на паливних ємностях або ємностях, наповнених газом, якщо не вжито адекватних заходів, що гарантують відсутність в них парів;
- перед проведенням зварювальних робіт на паливних ємностях, вони повинні бути ретельно очищені за допомогою пару.

Зварювальні дими

Під час зварювальних робіт утворюються токсичні гази. Завжди працюйте на добре вентильованих майданчиках.

Світло електричної дуги

Завжди використовуйте захисну маску або зварювальний шолом, оснащений відповідним скляним фільтром. Ніколи не користуйтесь пошкодженими засобами захисту.

Висока температура

Під час зварювання користуйтесь захисними рукавицями. Вони забезпечать захист рук від ультрафіолетового випромінювання і тепла, що виділяється електричною дугою. Також рекомендується носити спецодяг.

Додатковий захисний одяг:

- при зварюванні великим струмом використовуйте захисний фартух, який захистить Вас від бризок розплавленого металу;
- при проведенні робіт зі стельового зварювання використовуйте відповідний головний убір, який захистить голову і шию;
- рекомендується носити захисні черевики зі сталевими носками.



УВАГА! У разі перегріву апарату та його автоматичного відключення, спалахує жовтий індикатор термостатичного захисту (6). В цьому випадку дайте апарату охолонути. Продовжувати зварювальні роботи можна тільки після вимкнення цього індикатора.

5 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ

5.1 Загальні вказівки

Щоб уникнути пошкоджень, для забезпечення довговічності та надійного виконання функцій виробу, необхідно регулярно виконувати описані далі роботи з технічного обслуговування. Гарантійні претензії приймаються лише при правильному і регулярному виконанні цих робіт. При недотриманні цих вимог підвищується небезпека травмування!

Користувач виробу може виконувати тільки роботи з догляду та технічного обслуговування, які описані в цій Інструкції з експлуатації (пункти Розділу 5.2). Всі інші роботи повинні виконуватися тільки в спеціалізованих майстернях ТМ MÄCHTZ.

5.2 Порядок технічного обслуговування виробу

5.2.1 Після проведення робіт необхідно провести очищення корпусу зварювального апарату, робочого кабелю з електродотримачем, кабелю заземлення з клемою. Пальник треба протерти від окисини, пилу та інших сторонніх речовин. Особливу увагу необхідно приділити вентиляційним отворам зварювального апарату.

5.2.2 Щоб уникнути накопичення пилу всередині виробу, рекомендується щодня очищати вентиляційні отвори. Для цього:

- вийміть вилку електричного дроту з розетки;
- продмітте вентиляційні прорізи сухим стисненим повітрям;
- зробіть очищення вентиляційних прорізів м'якою неметалевою щіткою або сухою ганчіркою.

Ні в якому разі не використовуйте для чищення металеві предмети, так як вони можуть пошкодити внутрішні деталі виробу.

5.2.3 Перед тривалою перервою в експлуатації та довгим зберіганням очищайте виріб від пилу та бруду без застосування агресивних до пластмаси, гуми та металів очисників.



УВАГА! Ніколи не бризкайте водою на виріб під час його очищення. Прилад слід чистити тільки трохи вологою серветкою! Не використовуйте юкі очисники, які можуть пошкодити металеві, пластмасові та гумові частини виробу! Після очищення необхідно добре просушити виріб!

Для того, щоб виріб працював довго й надійно - ремонтні, сервісні та регулювальні роботи повинні проводитися тільки фахівцями в сервісних центрах ТМ MÄCHTZ.

5.3 Періодична перевірка і періодичне технічне обслуговування

5.3.1 Періодична перевірка і періодичне технічне обслуговування проводяться після закінчення гарантійного строку виробу, а потім не рідше одного разу на 6 місяців.

5.3.2 Періодичну перевірку і періодичне технічне обслуговування рекомендується проводити в сервісних центрах ТМ MÄCHTZ (перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті www.machtz.com.ua).



УВАГА! Технічне обслуговування повинно виконуватися регулярно протягом усього строку служби виробу. Без проведення технічного обслуговування покупець втрачає право гарантійного обслуговування.

За рекомендованих умов експлуатації виріб буде справно працювати весь гарантований строк служби. Дотримання рекомендованих правил експлуатації дозволить Вам уникнути передчасного виходу з ладу окремих частин виробу і всього виробу загалом.

Якщо виріб внаслідок інтенсивної експлуатації вимагає періодичного обслуговування, то ці роботи виконуються за рахунок споживача.

Технічне обслуговування в сервісних центрах не входить в гарантійні зобов'язання виробника і продавця.

Сервісні центри надають платні послуги з проведення періодичного технічного обслуговування.

Після закінчення строку служби можливе використання виробу за призначенням, якщо його стан відповідає вимогам безпеки і виріб не втратив своїх функціональних властивостей. Висновок видається уповноваженими сервісними центрами ТМ MÄCHTZ.

6 ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ВИРОБУ

6.1 Усунення наслідків несправностей і пошкоджень

При несправності зварювального апарату, перш ніж звернутися в сервісний центр за технічною допомогою, самостійно виконайте такі перевірки:

- переконайтесь, що зварювальний струм, який встановлений потенціометром 3 градуюваною шкалою, відповідає діаметру і типу використовуваного електрода;
- індикатор увімкнення («Увімк») не світиться у разі наявності несправностей в електрооживленні (необхідно перевірити кабелі, з'єднання, запобіжники тощо);
- жовтий або червоний індикатор вказує на перегрів, коротке замикання, занадто низьку або високу напругу;
- за наявності переривання термічного захисту, почекайте, поки не відбудеться охолодження зварювального апарату. Переконайтесь у справній роботі вентилятора охолодження;
- перевірте напругу електромережі. Апарат не працюватиме при дуже низькій або високій напрузі. Автоматичний запуск апарату відбудеться тільки в тому випадку, якщо напруга повернеться до свого колишнього рівня;
- переконайтесь в тому, що на виході зварювального апарату немає короткого замикання. В іншому випадку усуньте несправність;
- всі з'єднання зварювального контуру повинні бути справними, а робочий затискач має бути міцно прикріплений до виробу, який зварюється.

6.2 Можливі несправності зварювального інверторного апарату та способи їх усунення.

Таблиця 3

Несправність	Причина несправності	Методи усунення
Нестабільне горіння дуги або сильне розбризкування металу при зварюванні	Неправильно підібраний зварювальний струм. Сила струму повинна відповідати рекомендованим значенням, вказаним на пачці електродів або 25-40 А на 1 мм діаметра електрода	Встановіть силу струму, відповідну діаметру електрода
Постійне залипання електрода при правильному виборі сили зварювального струму	Низька напруга електромережі, напруга повинна відповідати значенню в межі від 160 В до 250 В	Встановіть стабілізатор напруги потужністю не менше 10 кВт
	Не затиснуті кабельні роз'єми в панельних гніздах	Затисніть їх поворотом за годинниковою стрілкою
	Переріз дроту електромережі менше 4 мм ²	Використовуйте дріт перерізом не менше 4 мм ²
	Підгоряння контактів у з'єднаннях електромережі	Усуньте причину підгоряння контактів
	Занадто довгий подовжувач - більше 25 м	У даному випадку краще застосовувати дріт перерізом більше 4 мм ²
Зварювання немає, хоча зварювальний інвертор увімкнений, індикатор електромережі світиться	Немає контакту або поганий контакт затиску "маси" і деталі	Відновіть контакт
	Обрив зварювальних кабелів	Відновіть цілісність зварювальних кабелів
Відключення напруги при зварюванні	Автоматичний вимикач електромережі несправний або не відповідає номіналу по струму (наприклад, менше 25 А)	Замініть автоматичний вимикач
Загоряється індикатор перегріву при зварюванні	Перевищено параметр "тривалості навантаження". Індикатор перегріву вмикається при нагріванні понад 80 °C	Припиніть зварювання і дайте апарату охолонути до відключення індикатору

Ремонт виробу повинен виконуватися професійними робітниками у гарантійних майстернях (перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті www.machtz.com.ua).

7 СТРОК СЛУЖБИ, ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ

7.1 Строк служби виробу становить 3 роки. Зазначений строк служби дійсний при дотриманні споживачем вимог цієї Інструкції з експлуатації (технічного паспорта). Дата виробництва вказана на табличці виробу.

7.2 Виріб, очищений від пилу та бруду, повинен зберігатися в упаковці підприємства-виробника в сухих провітрюваних приміщеннях при температурі навколошнього середовища від -5 °C до +40 °C, з відносною вологістю повітря не більше 80% і відсутністю прямої дії атмосферних опадів. Упаковка повинна зберігатися до закінчення гарантійного строку експлуатації виробу.

7.3 Транспортування виробу проводиться в закритих засобах пересування відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті даного виду.

8 ГАРАНТИЙНИЙ СТРОК ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

8.1 Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації виробу діється у Гарантійному талоні.

Претензії від споживачів на території України приймає ТОВ «ДТІ Груп», 49107, м. Дніпро, Запорізьке шосе, 26, офіс 29.

8.2 При покупці виробу:

- повинен бути правильно оформленний Гарантійний талон (стояти печатка або штамп з реквізитами організації, яка реалізувала виріб, дата продажу, підпис продавця, найменування моделі виробу, серійний номер виробу);
- переконатися в тому, що серійний номер виробу відповідає номеру, вказаному в гарантійному талоні;
- перевірити наявність пломб на виробі (якщо вони передбачені виробником);
- перевірити комплектність і працевздатність виробу, а також зробити огляд на предмет зовнішніх пошкоджень, тріщин, сколів.

Кожен виріб комплектується фірмовим гарантійним талоном ТМ MÄCHTZ.

При відсутності в гарантійному талоні дати продажу або підпису (печатки) продавця, гарантійний строк розраховується з дати виготовлення виробу.

8.3 У випадку виходу з ладу виробу протягом гарантійного строку експлуатації з вини підприємства-виробника власник має право на безкоштовний ремонт.

Для гарантійного ремонту власнику необхідно звернутися до гарантійної майстерні з виробом та повідомити і правильно заповненим гарантійним талоном (заповнюється при покупці виробу).

Задоволення претензій споживачів на території України проводиться відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

При гарантійному ремонту строк гарантії виробу подовжується на час його ремонту.

Гарантійне та післягарантійне обслуговування електроінструменту ТМ MÄCHTZ на території України здійснюється в сервісних центрах, перелік і контактні дані сервісних центрів зазначенено на офіційному сайті www.machtz.com.ua.

УВАГА! Список сервісних центрів може бути змінений. Актуальну інформацію про контактні дані сервісних центрів на території України Ви можете дізнатись на сайті www.machtz.com.ua

8.4 Гарантія не поширюється:

- на частини та деталі, які швидко зношуються (зварювальні кабелі, електродотримач, робочий затискач);
- у разі природного зносу виробу (повне вироблення ресурсу, сильне внутрішнє і зовнішнє забруднення);
- у випадку з видаленим, стертим або зміненим серійним номером виробу;
- у разі появи несправностей, викликаних форс-мажорною ситуацією (нешансний випадок, пожежа, повінь, удар блискавки тощо);
- у разі, якщо виріб ремонтувався протягом гарантійного строку самостійно, або із залученням третіх осіб, не уповноважених виробником (постачальником) на проведення гарантійного ремонту.



УВАГА! Забороняється вносити в конструкцію виробу зміни і проводити доопрацювання, не передбачені заводом-виробником.

9 ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

Основні технічні дані зварювального апарату інверторного **MWM-355 TB** наведені в таблиці 4.

Таблиця 4

Найменування параметра	Значення
Максимальна потужність, Вт	8500
Номінальна напруга, В~	160-250
Номінальна частота струму, Гц	50 (60)
Максимальний струм зварювання у режимі TURBO, А	355
Тривалість дії режиму TURBO, хвилин	5
Діапазон регулювання струму зварювання, А	20-300
Максимальне підвищення струму зварювання у режимі TURBO, А	+55
Робочий цикл*, % за 10 хвилин при максимальному струмі зварювання	80
Напруга холостого ходу, В	60 (VDR**=24)
Вихідна напруга на зварювальній дузі, В	20,8...32,0
ККД, %	85
Коефіцієнт потужності ($\cos \varphi$)	0,9
Діаметр електродів, мм	1,6-5,0
Ступінь захисту	IP21S
Клас ізоляції	F
Вага нетто/брutto, кг	5,0/6,0

* - Робочий цикл: вказує час, протягом якого зварювальний апарат може подавати відповідний струм зварювання. Виражається в %, виходячи з 10 хвилин за цикл (80% = 8 хвилинам роботи, 2 хвилинам очікування).

** - Функція VRD: при випадковому замиканні зварювального контуру через незахищенні частини тіла оператора відбувається миттєве зниження напруги холостого ходу до безпечного для організму людини (значення 24 В).

Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації виробу діється у Гарантійному талоні. Дата виготовлення вказана на таблиці виробу. Постачальник: ТОВ «ДТІ Груп», 49107, м. Дніпро, Запорізьке шосе, 26, офіс 29. Виробник та його адреса вказані в сертифікаті відповідності та (або) на коробці виробу. Строк служби виробу становить 3 роки з моменту купівлі. Термін придатності 10 років.

Гарантійний термін зберігання 10 років. Умови зберігання: зберігати в сухому місці, захищенному від впливу вологи і прямих сонячних променів, при температурі від мінус 5 °C до плюс 40 °C, відносною вологістю повітря не більше 80% і відсутністю прямої дії атмосферних опадів. Правила та умови ефективного і безпечного використання виробу вказані в Інструкції з експлуатації. Виріб не містить шкідливих для здоров'я речовин.

Претензії споживачів на території України приймає ТОВ «ДТІ Груп». Ремонт і технічне обслуговування необхідно здійснювати в авторизованих сервісних центрах ТОВ «ДТІ Груп». Перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті www.machtz.com.ua.

Вироби ТМ MÄCHTZ відповідають вимогам стандартів і технічних умов, вказаним у сертифікатах відповідності та (або) деклараціях відповідності технічним регламентам.

Виріб, який відслужив свій строк, приладдя та упаковку слід здавати на екологічно чисту утилізацію (рециркуляцію) відходів.

10 КОМПЛЕКТНІСТЬ

Комплектність зварювального апарату інверторного **MWM-355 TB** представлена в таблиці 5.

Виробник залишає за собою право на внесення змін у технічні характеристики і комплектацію виробу без попереднього повідомлення.

Таблиця 5

Найменування	Кількість, од.
Зварювальний апарат інверторний MWM-355 TB	1
Пакувальна коробка	1
Інструкція з експлуатації (Технічний паспорт)	1
Гарантійний талон	1
Зварювальний кабель з електродотримачем 3,0 м	1
Зварювальний кабель з робочим затискачем (заземлення) 2,0 м	1
Щітка-молоток	1
Щиток зварювальника	1
Рукоятка для щитка зварювальника	1
Захисне скло для щитка зварювальника	1
Ремінь	1

11 УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидайте виріб, аксесуари та упаковку разом зі звичайним сміттям. Виріб, аксесуари (які відслужили свій строк) та упаковку слід здавати на екологічно чисту утилізацію (рециркуляцію) відходів на підприємства, що відповідають умовам екологічної безпеки.



УВАГА! Ремонт, модифікація та перевірка електроінструментів ТМ MÄCHTZ повинні проводитися тільки в авторизованих сервісних центрах ТМ MÄCHTZ. При використанні або техобслуговуванні інструменту завжди слідкуйте за виконанням всіх правил і норм безпеки.

Mächtz

Повний перелік моделей та аксесуарів до інструменту
ви можете подивитися на фірмовому сайті
machtz.com.ua

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/zvaryuvalniy-apparat-mwm-355-tb.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/poluavtomaty.html>